

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344

Škoda - Octavia Sedan - 1.6 TDi 85kW Style

RZ: 4SR7421
VIN: TMBAG7NE2K0177813
Interní označení: KOL25
Sazba DPH: 21 %
Druh vozidla: Osobní
Najeto: 166 691 km
Uvedeno do provozu: 4.2019
Platnost STK: 7.2027
Barva: Šedá
Zdvihový objem / výkon: 1598 ccm / 85 kW
Převodovka / počet stupňů: Manuální
Palivo:
Servisní knížka / návod k obsluze: / Ano
Poslední servisní kontrola datum / km: - / -
Počet klíčů od vozidla: 2
Umístění vozidla: Měšice, Praha-východ



Výbava vozidla

Jiné-Výbava Style a viz foto/přílohy; Alu kola

Informace k aukci

Prodej a převod vozidla zajišťuje AUTOauction viz příloha "Procesní pravidla". Výsledná cena podléhá schválení vlastníka vozidla. AUTOauction zajišťuje Evidenční kontrolu vozidla v případě, kdy je neplatná. Poplatek 1 800 CZK bez DPH (zajištění + cena evidenční kontroly). Kupující podanou cenovou nabídkou (přílohou) na vozidlo akceptuje Kupní smlouvu viz příloha "Kupní smlouva" a výslovně vyjadřuje souhlas se zněním této Kupní smlouvy. Vyjádřený souhlas se zněním Kupní smlouvy plnohodnotně nahrazuje podpis Kupní smlouvy.

Poznámka

V době provozu vozidlo servisováno prostřednictvím autorizovaných a smluvních servisů, servisní historie není k dispozici. Podrobněji stav vozu viz přiložené znalecké ocenění a fotodokumentace.

Poškození

Nastartované, pojezdové. Plánovaná Prohlídka za 19700 km/253 dní, Výměna oleje za 29900 km/703 dní. Dále: Malá promáčklina: PZ blatník nahoře 1x. Nepatrná promáčklina: PZ blatník delší + PP práh/nástup + PZ dveře + 5té dveře oděrky/drobně podřené. Př část vozidla drobně oprýskaný lak od kamínků. Stav mírně horší odpovídající kilometrovému proběhu, době provozu a způsobu užívání. Na příslušenství karoserie a interiéru drobné provozní oděrky včetně: Př+Z nárazník + PP+PZ opěrák sedadla + LP tapecírunk dveří madlo oděrky/drobně podřené. Č sklo drobně posekané. LP dolní palubka díra po dodělaném spínači zakryté. Provedeno měření laku karosérie: Př kapota 118μ, LP blatník 118μ, LP dveře 126μ, LZ dveře 197μ, LZ blatník 164-244μ, Z víko 126μ, PZ blatník 124μ, PZ dveře 121μ, PP dveře 123μ, PP blatník 119μ, střecha 129μ. Podrobněji stav vozu viz přiložené znalecké ocenění a fotodokumentace.

Pneumatiky na vozidle

Barum	Letní	Alu	205/55 R16	8 mm
Barum	Letní	Alu	205/55 R16	8 mm
Michelin	Letní	Alu	205/55 R16	6 mm
Michelin	Letní	Alu	205/55 R16	6 mm

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344

Fotodokumentace vozidla



Čelo - levý bok



Čelo



Levý bok



Zád' - levý bok



Zád'



Zád' - pravý bok

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Pravý bok



Čelo - pravý bok



Stav tachometru



Palubní deska



Palubní deska



Palubní deska

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Přední sedadla



Přední sedadla



Zadní sedadla



Zadní sedadla



Středový panel



Středový panel

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195

250 64 Měšice u Prahy




Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Zavazadlový (nákladový) prostor



VIN

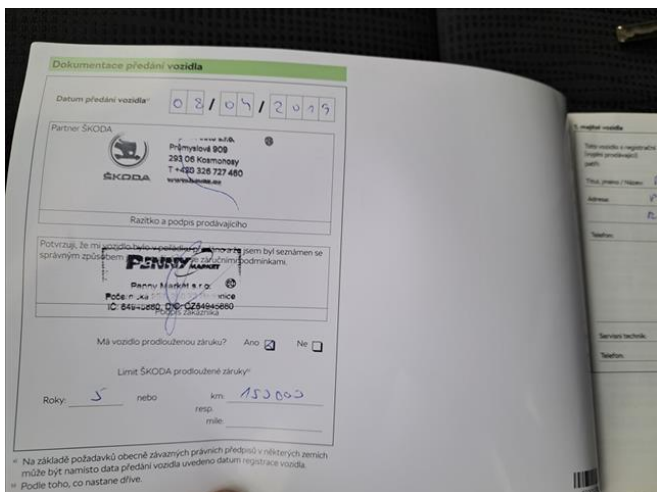

Typový štítek



Typový štítek



Servisní knížka



Servisní knížka

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Motor



Motor



Motor



Motor



Motor



Kolo - detail

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Kolo - detail



Kolo - detail



Kolo - detail



Klíče od vozidla



Rezerva



Podvozek

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Podvozek



Podvozek



Podvozek



Další výbava



Další výbava



Další výbava

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Další výbava



Další výbava



Registrační značka



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno



Nezařazeno

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Poškození



Poškození



Poškození



Poškození



Poškození



Poškození

Protokol o stavu vozidla

Klient

Hlavní 195
250 64 Měšice u Prahy



Protokol o stavu vozidla č.: 170344



Poškození



Poškození



Poškození



Poškození



Poškození



Poškození

AUTOauction Group s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24262226, DIČ: CZ24262226